



Назначение

Покрытие предназначено для обработки различных поверхностей с целью их защиты от проявлений вандализма в виде наклеенных листовок или следов краски.

Покрытие подходит для поверхностей из различных материалов: металл, дерево, стекло, кафель, бетон, кирпич, пластик, поликарбонат, акрил, мрамор, гранит. Покрытие подходит для окрашенных и неокрашенных поверхностей. Защищает от различных клеев, скотча (липкой ленты), различных видов краски, в том числе маркеров и краски для граффити. Рекомендуется применение на гладких поверхностях. Пористые поверхности необходимо прогрунтовать перед нанесением покрытия.

Эффект достигается за счёт малого сцепления загрязняющих веществ с поверхностью, обработанной антивандальным покрытием. Удаление листовок, наклеенных с помощью клея или скотча, происходит без прикладывания усилий, при этом высохший клей полностью остаётся на бумаге, а поверхность, обработанная антивандальным покрытием, остаётся чистой.

Свойства

При нанесении покрытие обеспечивает хорошую адгезию (сцепляемость) с большинством видов поверхностей: металлами, стеклом, деревом, бетоном, кирпичом, многими видами пластика, керамикой, в том числе окрашенными различными видами красок (кроме акриловых), и другими поверхностями. Малая адгезия к полиэтилену, ПВХ, некоторым видам полимеров. Покрытие создаёт минимальную усадку, не вызывает коррозии. Обработанные поверхности не обесцвечиваются, создаётся ровный прозрачный резиноподобный слой с визуальным эффектом «мокрой поверхности». Термоустойчивость высохшего покрытия: от -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$. Высохшее покрытие не горит, не пахнет и безвредно для людей (сертификат пожарной безопасности №RU.31382.04ИБК0.В00070 выдан ООО «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности» рег.№ РОСС RU.31382.04ИБК0; сертификат соответствия № РОСС RU.АГ91.Н00227 выдан ООО «БизнесМаркет» рег.№ РОСС RU.0001.11АГ91)

Описание

Антивандальное защитное покрытие «Красивые стены» (мод. «Люкс») представляет собой однородный бесцветный состав, прозрачный в тонком слое. Химически, это полимерное высокомолекулярное кремнийорганическое соединение. Полимеризация покрытия происходит за счёт влаги, содержащейся в воздухе. После нанесения слоя на поверхность (рекомендуемая толщина $\sim 0,1$ мм.), покрытие постепенно застывает и набирает прочность в течение 4-48 часов (до 96 часов при $t^{\circ} 2-12^{\circ}\text{C}$).

Нанесение



1. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха не более 85%, на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При наружных работах и температуре воздуха ниже $+5^{\circ}\text{C}$ использовать состав комнатной температуры (не ниже $+10^{\circ}\text{C}$), а поверхность предварительно рекомендуется прогреть для улучшения адгезии. Не наносить на промёрзшие поверхности!



2. Тщательно очистите поверхность от пыли и прочих загрязнений при помощи мыльного раствора.

В случае, если поверхность будет грязной или пыльной, адгезия покрытия окажется низкой, и оно может со временем отслоиться!



3. Обезжирьте поверхность при помощи уайт-спирита, бензина, ацетона, спирта или специального обезжиривателя. Для обезжиривания поликарбоната и акрила рекомендуется использовать изопропиловый спирт (во избежание помутнений).

4. Перед использованием **встряхните тару**.

Приступайте к нанесению покрытия в надетых перчатках, респираторе, защитных очках и рабочей одежде. Соблюдайте **меры безопасности**: не вдыхайте пары вещества, не допускайте попадания на кожу и в глаза. Не глотать! Беречь от огня! При производстве работ не курить и не допускать источников открытого огня на расстояние ближе 25 метров. При попадании состава на кожу — сотрите бумажной салфеткой или смойте мыльной водой.



5. Откройте тару, перелейте состав в чистую сухую ёмкость, подходящую для использования Вашего инструмента: кисти, валика или краскопульт (например, пластиковое ведёрко, поддон и т.д.). Не разбавляйте состав водой! Для увеличения текучести состава разбавьте его бутилацетатом.

6. При необходимости, обработайте поверхность грунтовкой для уменьшения расхода состава. Данную операцию рекомендуется выполнять на впитывающих поверхностях: бетон, кирпич, неокрашенная древесина.



7. Нанесите одним слоем на **чистую, сухую и обезжиренную** поверхность, очищенную от пыли и грязи.

Используйте для нанесения наиболее удобный инструмент: плоскую кисть, валик или распылитель для краски.

Рекомендуемый расход составляет 10-15 мл на 1 м².

Состав из открытой тары необходимо израсходовать в течение 1-2 часов (в зависимости от температуры окружающего воздуха) до его застывания.


8. После использования, при необходимости, промойте инструмент бензином или уайт-спиритом до начала застывания состава. Неиспользованный состав перелить в стеклянную тару, плотно закрыв крышкой. Срок хранения перелитого состава сокращается до 1-2 месяцев. В HDPE, LDPE или PET-таре состав хранить не допускается. По истечении срока хранения, состав подлежит специальной утилизации как лакокрасочные отходы, с соблюдением требований законодательства.

Время высыхания

Достижение рабочего состояния после нанесения – не менее 2 часов. Полная готовность обработанной поверхности и пригодность к отмыванию загрязнений: при t° 20-30°C – 12 часов; при t° 2-12°C – 48 часов после нанесения. Полное отверждение и набирание прочности длится в течение 5-7 суток.

Очистка

Для очистки обработанной поверхности от загрязнений, аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, оттереть поверхность мягкой хлопковой тканью, пропитанной водой или раствором с содержанием ПАВ (раствором моющего средства). Не использовать абразивные средства (жёсткие губки, щётки и т.д.) – они могут повредить покрытие! Наклеенные листочки удаляются без усилий, аккуратно потянув за край (весь высохший клей остаётся на бумаге).

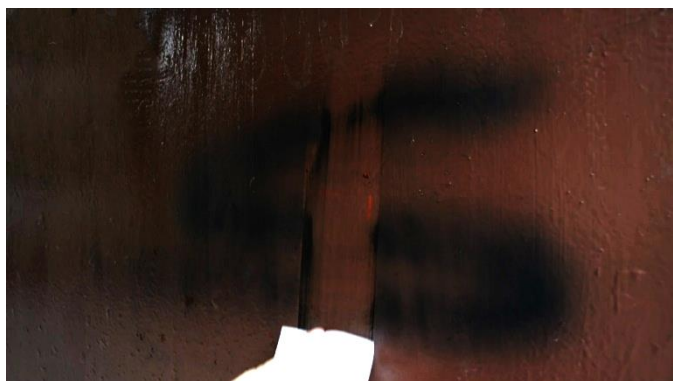

Срок службы

Правильно нанесённое покрытие служит до 10 лет при отсутствии механического или химического воздействия. Для продления срока службы покрытия рекомендуется удалять загрязнения с помощью мойки высокого давления или растворителя «646», аккуратно воздействуя на поверхность мягкой тканью.